

Gmina Rypin
Ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

Rypin, dnia 07 lipca 2017 roku

RRW.272.8.2017

Do wszystkich wykonawców

Wyjaśnienie treści specyfikacji

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie”

Wójt Gminy Rypin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), poniżej wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie”** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 538419-N-2017 dnia 23 czerwca 2017 roku:

Pytanie

Okna W4 - w zestawieniu stolarki 15szt, a na rzutach 13szt, lecz na rzutach są także 2 szt okien W5, których brak w zestawieniu stolarki. Okna W4 mają wymiar 133/197, a W5 140/197. Czy do wyceny przyjąć 15 szt okien W4 , czy 13 szt W4 + 2 szt W5?

Odpowiedź

Zgodnie dokumentacją budowlaną na rzucie piętra ujęto: 13 sztuk okien W-4 o wymiarach 1,33 x 1,97 oraz 2 sztuki okien W- 5 o wymiarach 1,40 x 1,97 , natomiast w zestawieniu ujęto tylko okna W-4 w ilości 15 sztuk . W wycenie do kosztorysu ofertowego należy przyjąć dane z zestawienia stolarki to jest 15 okien W-4 .

Pytanie

W zestawieniu stolarki podano okno OP w ilości 2 szt, o wymiarach 70/80. Czy jest to wyłaz dachowy? Jeśli tak, to prosimy o zweryfikowanie ilości, gdyż na rzucie dachu znajduje się 1 wyłaz dachowy. Jaką ilość okien OP przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

W zestawieniu stolarki podane okna o symbolu OP – 2 sztuki dotyczą okien zlokalizowanych na poziomie piwnicy i winno być :

- 1 okno o wymiarach 0,70 x 0,80 m tj. powierzchnia okna – 0,56 m²
- 1 okno o wymiarach i wymiarach 8,80 x 1,20 m tj. powierzchnia okna 0,96 m²

W załączonych przedmiarach należy :

- w pozycji nr 43 ująć wykucie z muru 2 sztuki
- w pozycji 44 ująć – montaż dwóch okien o łącznej powierzchni 1,52 m².

Pytanie

Poz. 69 przedmiaru na roboty budowlane - Okno W1 o wymiarach 1,33 x 2,42 m policzono 4x, a w zestawieniu stolarki występuje 3x; drzwi D1 o wymiarach 1,37 x 3,20 m w przedmiarze 1x, w zestawieniu nie podano ilości, a na rzutach zaznaczono 3x D1 do wymiany; policzono także o 15szt okna lub drzwi o wymiarach 1,57x1,97 m, a w zestawieniu stolarki brak pozycji o takich wymiarach (okno W4 ma wymiary 1,33 x 1,97m). Prosimy o weryfikację wyliczenia powierzchni ościeżnic.

Odpowiedź

W poz. 68 i 69 wykucie z muru ościeżnic – winno być :

w pozycji 68 – okna W-2 o wymiarach 1,17x1,70 – 2 sztuki

w pozycji 69 :

- okna W-1 – 1,33x2,42 x 3 sztuki

- okna W-4 – 1,33x1,97 x 15 sztuk

- okna D-1 – 1,37x3,20 x 3 sztuki

- drzwi tarasowe – BD – 1.57 x 2,75 x 1 sztuka

Pytanie

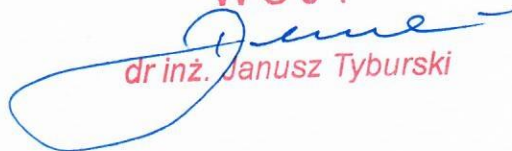
Niepoprawnie wyliczona pozycja 69 przedmiaru powoduje dalej błędne wyliczenie w pozycji 72. Prosimy o weryfikację powierzchni okien w tej pozycji.

Odpowiedź

W poz. 72 przedmiaru – montaż stolarki okiennej winno być :

- okna W-1 – 3 sztuki + okna W-4 – 15 sztuk + okna W-2 – 2 sztuki,

W poz. 73 przedmiaru – montaż drzwi zewnętrznych z przeszkleniem szkłem bezpiecznym winno być : D-1 – 3 sztuki + DB – 1 sztuka.

WÓJT

dr inż. Janusz Tyburski